

113 年 7 月至 9 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	太平區聯合行政中心興建計畫工程	臺中市新建工程處	謝舒惠建築師事務所	中鴻營造有限公司 佳群機電工程有限公司 銘欣技術工程有限公司	(1)施工架未與穩定結構物妥善連結(壁連桿)不足，未符合規定；(2)部分施工架未使用符合規定之插銷。(扣 3 點)【M】(5.14.02.01)	3
2	臺中市北屯區四張犁國民小學社區共讀站工程	臺中市北屯區四張犁國民小學	唐楓室內裝修有限公司	明鴻室內裝修設計工程有限公司	現場管線施作 CD 管，與契約單價分析 pvc 管不符。(扣 1 點)【M】(5.07.04.01)	1
3	臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)	臺中市政府水利局	德眾工程顧問股份有限公司	磐鴻環境科技有限公司 璿澧營造有限公司	1. 谷關場址污水處理設施基礎開挖，高差超過 2 公尺以上，工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄。(扣 3 點)【M】(5.14.01.01) 2. 谷關場址污水處理設施基礎開挖深度在 1.5 公尺以上，未落實設置擋土支撐。(扣 2 點)【M】(5.14.02.02)	5
4	臺中市沙鹿區公明國民中學通學步道及人行道改善工程	臺中市立公明國民中學	奕風工程顧問股份有限公司	中益營造有限公司	現場近 80 塊無障礙坡道預鑄基礎，表面乳皮充斥且，表面有頗多明顯乾縮裂紋。(扣 2 點)【M】(5.01.02)	2

5	臺中市北屯區軍功國民小學通學步道及人行道改善工程	臺中市北屯區軍功國民小學	奕風工程顧問股份有限公司	麗耀營造股份有限公司	局部鋼筋保護層厚度與規範不符，如軍功路 0K+110 處及軍福 15 路 0K+060~0K+160 鋼筋保護層 4cm 與設計值 5cm 不符。(扣 2 點)【M】(5.02.05)	2
6	臺中市西屯區大隆路排水改善工程	臺中市政府水利局	鉅耀工程顧問股份有限公司	展翊營造有限公司	大隆路 0k+080 處箱涵施工止水帶施設不當，人孔箱涵內止水帶施作位置偏離，恐失去效用。(扣 1 點)【M】(5.07.01.15)	1
7	臺中市立雙十國民中學 112-113 學年度學校社區共讀站建築物裝修工程採購案	臺中市立雙十國民中學	吳俊明建築師事務所	道登室內裝修有限公司	工區加強磚造建物 1F 梯間 1B 磚牆裝修切割打石施工開口弱化牆體，未即時進行鋼鈑 EPOXY 補強固定或施工未妥適。(扣 2 點)【M】(5.08.02)	2
8	臺中市梧棲區梧棲國民小學 112 年度公立國民中小學老舊廁所整修工程	臺中市梧棲區梧棲國民小學	冠坤室內裝修有限公司	宸鼎土木包工業台中市	測量及放樣未落實(A 棟 2 樓污水管配置任意敲除混凝土梁底面，有結構安全之虞)。(扣 1 點)【M】(5.07.01.14)	1
9	臺中市烏日新竹地區區段徵收前德橋改建工程	臺中市新建工程處	劭盛工程顧問有限公司	欽成營造股份有限公司	分隔島契約規定分隔島混凝土表面應整體粉光，本項雖已施工完成，但分隔島混凝土表面未進行整體粉光，完成面相當粗糙且色澤不一致，整體美觀不理想。(扣 2 點)【M】(5.01.03)	2
10	113 年度	臺中	山河	丞松營	(1)第三派第三工區擋土牆混凝土完	1

	臺中市第七工區治山防洪減災及農路暨農路橋修建工程	市政府水利局	工程顧問有限公司	造有限公司	成面施工外觀平整度不佳。(2)第三派第二工區混凝土完成面，施工外觀平整度不佳。(扣 1 點)【M】(5.08.08.01)	
11	臺中市大里區益民國民小學前棟東側校舍耐震補強工程	臺中市大里區益民國民小學	登泰工程顧問有限公司	鑫峰營造有限公司	(抽查 1F)混凝土柱 LineC, Line15 有蜂窩與孔洞現象。另外，部份修補後之面板仍有鋼筋外露情形。 (扣 3 點)【M】(5.01.01)	3
12	臺中市立圖書館豐原分館等 3 棟建築物耐震補強工程	臺中市立圖書館	陳志榮建築師事務所	展育營造有限公司	確實督導或稽核工地安全衛生事宜，如(1)部份工作場所施工架內側未妥善設置交叉拉桿，部份施工架交叉拉桿扣釘未正確連結等；(2)防墜網未確實設置；(3)部份施工架未設置符合規定之安全上下設備。(扣 3 點)【M】(5.14.01.01)	3
13	臺中市西屯區惠來厝段社會住宅新建工程	臺中市政府都市發展局	戴育澤建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司	C 棟 1F 天花板之污廢水排水管，甚多管路均由水平主管路之正上方銜接配管，管路銜接位置不合規範。(扣 1 點)【M】(5.07.05.06)	1

職業安全及人行道鋪面宣導事項：



施工架以連結器連結避免倒塌。



開口確實防護及標示警語。



排水溝蓋口避免設置在住家門口。



人行道鋪面塗抹保護漆，增加耐磨耐候。