

115 年 1 月至 3 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

| 項次 | 工程名稱 | 主辦單位 | 專管單位 | 監造單位 | 施工廠商 | 扣點缺失內容 | 扣點數 |
|----|---------------------------------|-------------|------|------------|----------|---|-----|
| 1 | 臺中市東區進德國小 113 年度新建無障礙電梯工程 | 臺中市東區進德國民小學 | | 王福君建築師事務所 | 泓越營造有限公司 | 1. 鋼構塗裝後未確實加以保護，部份漆膜有脫落或受損情形（註：鋼構應於塗裝後，所有吊運、存放、安裝與支撐應採不損及漆膜方式施工）。（扣 1 點）【M】(5.04.59) 未確實依「鋼結構施工規範」規定依塗料特性提出塗裝施工程序書（包括塗料種類、施工順序與施工法、表面處理標準、塗膜厚度與間隔、使用溶劑等）作為施工之依據；且未提出防火時效 1 小時證明文件。（扣 1 點）【M】(5.04.60) | 2 |
| 2 | 臺中市鰲峰山公園特色遊戲場工程 | 臺中市新建工程處 | | 元圃景觀工程有限公司 | 德旺營造有限公司 | 雙瓣滑梯前方之 20 餘公尺長排水溝溝底洩水方向與設計圖示不符。（扣 1 點）【M】(5.07.01.05) | 1 |
| 3 | 長億高級中學通學步道整建暨警衛室、校門、校外鋪面、機電銜接工程 | 臺中市立長億高級中學 | | 泰相建築師事務所 | 天鉞營造有限公司 | 1. A 工區已完成之若干座花台座椅 R.C 設施品質不良，皆有冷縫、孔洞、蜂窩醒目。（扣 3 點）【M】(5.01.01) 2. A 工區已完成之若干座花台座椅 R.C 設施品質不良，完成品水平度、垂直度不良。（扣 2 點）【M】(5.01.03) A 工區已完成之若干座花台座椅 R.C 設施品質不良，拆模後殘留鐵件未剪除乾淨及少數鋼筋外露等嚴重缺失。（扣 2 點）【M】(5.01.04) | 7 |

| | | | | | | |
|---|------------------|--------------|----------|----------|---|---|
| 4 | 正誼樓西側外牆及教學空間修繕工程 | 臺中市立女子高級中等學校 | 鼎翰建築師事務所 | 千賀營造有限公司 | 工區內外安全防護措施(安全圍籬、防禦物等)不完備;鷹架腳架部分架設於花圃泥土上,未架設於穩定地面,施工架上置放物品等。(扣2點) 【M】(5.14.00.01) | 2 |
|---|------------------|--------------|----------|----------|---|---|

混凝土施工常見缺失宣導事項:

| | |
|---|--|
|  |  |
| <p>混凝土澆置、搗實不合規範,有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(5.01.01)</p> | <p>[預防方法] 以振動棒搗實避免蜂窩。</p> |
|  |  |
| <p>混凝土表面殘留雜物(如鐵釘等)(5.01.04)</p> | <p>[改善方法] 用剪鉗或砂輪機將混凝土表面突出之雜物剪除至與混凝土面齊平。 [預防方法] 拆模後全面檢查,隨即派員清除表面附著之殘留鐵絲、鐵釘、合板並確實清洗表面,確保後續裝修工程施工品質;亦可避免勞工作業誤傷。</p> |