

110 年 10 月至 12 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市南區樹德國民小學新設學校工程	臺中市政府教育局	黃貴帝建築師事務所	松懋營造工程有限公司	1. 部分柱、牆模板，未設清潔孔。 (M) (扣 2 點) (5.03.07)	2
2	109 年老舊廁所整修工程-教學大樓東側老舊廁所整修工程	臺中市沙鹿區鹿峰國民小學	郭大瑋建築師事務所	瑋祥營造有限公司	1. (1) (砌磚工程) 部份紅磚材料品相不佳，施工時部份磚塊有破損或斷裂情形，新舊結構物之間未依一般工程習慣在舊結構物先施作「交丁」。(2)砌磚材料品質不佳，完成面不平整。 [M] (扣 2 點) (5.08.02) 2. (1) (砌磚工程) 一至三樓廁所牆壁部份磚塊間之縫隙均未確實滿漿，橫、豎縫之砂漿未確實均勻飽和，磚塊間並有透光情形。且砌磚後之表面仍有明顯凹凸不平情形。(2)砌磚使用之水泥砂漿，厚度不符規範，多處未滿漿不完整。[M] (扣 1 點) (5.08.08.02)	3
3	臺中市北屯區 110 年度小型工程開口契約	臺中市北屯區公所	中瀛工程顧問有限公司	祥濠營造有限公司	1. 抽查松明街 152 巷排水溝改善及 AC 路面刨鋪工程，側溝頂面混凝土在鍍鋅隔柵溝蓋角隅處有系統性收縮裂紋，並有數個溝蓋缺插梢。(扣 1 點) (5.07.02.99)	1
4	臺中市烏日區九德國民小學行政大樓校舍耐震	臺中市烏日區九德國民小學	昇鎧工程顧問有限公司	金鉅營造有限公司	1. (1)二樓擴柱模板側向支撐材質未符契約規定，橫向支撐不足及歪斜，水平繫條、斜撐設置不良或未設置。(2)模板支撐之斜撐以模板或鋼管等設置且	3

	補強工程	小學			支撐部位未以三角契塊固定，不符施工規定。[M] (扣 3 點) (5.03.04)	
5	臺中市中小學電力系統改善工程(第 29 群)	臺中市大里區大元國民小學	上嘉電機技師事務所	中華電信股份有限公司企業客戶分公司	1. (1)大元國小工地現場管材堆置區發現有 4 束以上的 2" 一般流體用 PVC 管，不符合本工程使用，顯示工地材料進場管理明顯有缺失。(2)健康中心水電材料儲放區材料開關設備等隨意放在地下無材料保護防護措施，且防雨保護不足。[M] (扣 3 點) (5.09.09)	3
6	臺中市中小學電力系統改善工程（第 14 群）	臺中市西屯區上安國民小學	冠能電機技師事務所	奎碩機電有限公司	1. 各樓層配電盤之材質，未依合約採用 SUS#304 材質。[M] (扣 1 點) (5.07.04.28)	1
7	大甲區濱海自行車道改善工程-北堤東路自行車道建置工程(第一期)	臺中市政府觀光旅遊局	集璟工程顧問有限公司	鈺全工程有限公司	1. 自行車道鄰路側開口，高低差超過 2 公尺未設置安全維護設施。(M) (扣 3 點) (5.14.01.01)	3
8	崇德拖吊場新建暨拆遷工程	臺中市政府交通局	鼎翰建築師事務所	高固土木包工業有限公司	1. 部分污、排（廢）水、雨水管路裝置規格未符合設計規範，例如：依契約規範，「污水排水管(橘紅色)為 2" *4mm、4" *7.0mm」、「廢水排水管(橘紅色)為 2" *4mm、3" *5.5mm」、「雨水排水管 4" *7.0mm」等，均屬厚管，現場實際裝置均為	2

					薄管，建議全面檢討釐清。[M] (扣 2 點) (5.07.05.04)	
9	110 年梧棲漁港陸域零星坍塌修補暨路燈維修工程(開口契約)	臺中市海岸資源漁業發展所	宏鑽工程顧問有限公司	銘誼土木工程(台中市)	1. 抽查二派 14 工區漁具倉庫前方花台側、車道與停車區域地坪下陷修補，以排水溝為界，PC 地坪入侵現有道路，造成用路人困擾，施工測量放樣、切割線形不合規範。 [M] (扣 1 點) (5.07.01.14)	1
10	臺中市大肚區自由路與華南路口排水改善工程	臺中市大肚區公所	永翔工程顧問有限公司	群豐營造有限公司	1. 開挖深度 1.5 公尺以上，設置之擋土支撐不符需求，有造成路面裂縫及土方崩落鄰屋滑動掏空之情形。[S] (扣 4 點) (5.14.02.02) 2. 工區圍籬設置不符設計圖說規定，影響安全，另工區現場標示及夜間警示燈設置不足。[S] (扣 4 點) (5.15.09)	8
11	110 年度公車候車亭設施新建工程	臺中市公共運輸及捷運工程處	陳孟男建築師事務所	國倫營造有限公司	1. 抽查大進市場站工區，鋼構件螺栓接合情形不符規定，部分螺栓無墊片、部分螺帽歪斜未與地面鋼板密合。(扣 1 點) (5.04.52)	1
12	110 年度霧峰區災害復建工程(第一期)	臺中市霧峰區公所	唯聚工程顧問有限公司	福頡土木工程	1. 抽查第二工區，下邊坡擋土牆昇層鋼模下方鋼筋、擋土牆頂部護欄鋼筋現況暴露粗糙尖銳易生刺擦傷害，未加裝護套設施。(扣 2 點) (5.14.06.01)	2
13	因應臺中市焚化廠整改-大安及文山等	臺中市政府環境保	琥盛工程顧問有限	吉笙營造有限公	1. 抽查文山工區北側 0K+020~040 截水溝二側回填 CLSM 混凝土面凹凸、不平、裂縫，垂直及水平度不佳。(扣	4

	垃圾掩埋 場持續使 用計畫改 善工程	護局	公司		2 點) (5.01.03) 2. 抽查文山工區北側、南側、東側截水溝外側鄰接擋牆、便道、邊坡等落差大之安全圍籬、安全護欄或防墜警示佈設不足。 (扣 2 點) (5.14.00.01)	
--	-----------------------------	----	----	--	---	--