112 年 4 月至 6 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市豐原區安康段二期社會住宅新建工程	臺中市政府住宅發展工程處	開務聯合建築師事務所	興亞營造工程股份有限公司	1. 地下 3 樓外牆滲漏水。(扣 3 點)【M】(5.07.01.07)	3
2	112 年度潭子區路燈維護工程(開口契約)	臺中市潭子區公所	臺中市潭子區公所公用及建設課	祥勝工程有限公司	1. 燈箱內之接地不確實，接地線僅纏繞固定於螺絲，燈具之接地線並未確實銜接，抽查四處中就有三處有些相同缺失。(扣 1 點)【M】(5.07.06.02)	1
3	臺中市立長億高級中學圖書館資訊暨教學大樓新建工程	臺中市政府教育局	吳嘉栩建築師事務所	興懋營造股份有限公司	1. 屋頂板牆筋 L 型、T 型無彎鈎錨釘，部分牆筋與柱錨釘長度不足。(扣 3 點)【M】(5.02.04)	3
4	改善臺中市南區康橋水域運動環境設施興設計畫	臺中市政府運動局	喬威建築師事務所	德旺營造有限公司	1. 公六-雨遮懸臂版及行動不便坡道，預留筋未留設。(扣 1 點)【M】(5.02.06)	1
5	臺中市北屯區濁水巷 20 號旁擋土牆復建工程	臺中市養護工程處	佰城工程顧問股份有限公司	億源營造有限公司	1. 掛網植生工序與圖說顯有不符。(M)(扣 3 點)【M】(5.07.02.19)	3
6	臺中市沙鹿區埔子里正德路 160 巷擋土牆復建工程	臺中市沙鹿區公所	永翔工程顧問有限公司	成岩營造股份有限公司	1. 已施做之左段擋土牆基礎，出露之牆身主筋顯示保護層厚度超過 20cm，與原設計 7.5cm 差異甚大，擋土牆鋼筋組立未落實，不符規定，	4

					請檢核結構安全性。(扣 2 點)【M】(5.02.05) 2. 開挖深度在 1.5 公尺以上之開挖面，擋土支撐未埋設襯版；開挖面有崩塌、土石飛落之虞，影響施工品質及安全性。(扣 2 點)【M】(5.14.02.02)	
7	臺中市立清水國民中學老舊校舍行健樓拆除重建工程	臺中市政府教育局	李明利建築師事務所	彰億營造工程有限公司	1. 工區水電管路與樑、牆界面套管施工埋設不妥、洗孔或配置不當。(扣 1 點)【M】(5.07.05.03)	1
8	臺中市潭子區十一張圳排水改善工程(第一次修正)	臺中市水利局雨水下水道工程科	水昱方工程顧問有限公司	宏儒營造有限公司	1. 大豐路工區灌溉溝組模鋼筋保護層未使用制式混凝土墊塊及無固定間距及厚度。(扣 2 點)【M】(5.02.05)	2