

112 年 7 月至 9 月工程施工查核工程品質項目扣點統計表

項次	工程名稱	主辦單位	監造單位	施工廠商	扣點缺失內容	扣點數
1	臺中市公設民營石岡托嬰中心裝修工程	臺中市政府社會局	陳啟華建築師事務所	鑫毅營造有限公司	部分材料材質與契約規定材料不符，如弱電電線包覆管均以塑膠材質 CD 軟管包覆，不符規定。請改善。(扣 2 點)【M】(5.07.04.01)	2
2	臺中市太平區富宜路雨水下水道工程(第二期)	臺中市政府水利局	宏亞工程顧問有限公司	駿鎧營造有限公司	1. 箱涵施工高程測量未落實，請改善。(扣 1 點)【M】(5.07.01.14) 2. 工作人員出入人孔未置備通風設備予以適當換氣，請改善。(扣 2 點)【M】(5.14.06.05)	3
3	后綜高中益智樓、懷農館西棟拆除工程及安置工程	臺中市立后綜高級中學	鍾袁鎧建築師事務所	双允營造有限公司	懷農館工區甲種安全圍籬外觀老舊、局部破損有安全缺口，轉角區域圍籬施工收尾不良或未完備。(扣 2 點)【M】(5.14.00.01)	2
4	臺中市大肚國民小學卓越樓廁所整修工程	臺中市大肚區大肚國民小學	劉宇建築師事務所	銘誼土木包工業(台中市)	二樓男廁地坪洩水坡度過緩，致有積水情事，應立即改善以免影響學童安全。(扣 2 點)【M】(5.07.01.10)	2
5	神岡區神林路 19 巷打通工程	臺中市新建工程處	劦盛工程顧問有限公司	鵬吉土木包工有限公司	施工完成之 U 型溝底部殘留大量混凝土殘渣(承攬廠商於澆置混凝土後未將殘渣立即清理，或免拆金屬浪板未確與 U 型溝溝壁密接)。(扣 2 點)【M】(5.01.04)	2
6	112 年度臺中市養護工程處北區、北屯區及鄰近區域道路燙平專案工程	臺中市養護工程處	旭基工程顧問有限公司	大山營造有限公司	部份路段黏層撒佈量不均勻(如旱溪西路二段 112.05.25 施工相片等)。(扣 3 點)【M】(5.07.02.12)	3

7	臺中市神岡區庄後里市民活動中心增建工程	臺中市神岡區公所	楊宗皖建築師事務所	摯東營造有限公司	1. 所有管路出口未施作喇叭口或施工保護不足。(扣 2 點)【M】(5.07.04.04) 2. 工區給水管路澆置前無試水試壓檢測紀錄(含相片)。(扣 2 點)【M】(5.10.06.03)	4
8	臺中市大雅區忠義里(復興餐廳前)月祥路溝渠改善及復舊工程(後續擴充)	臺中市養護工程處	和建工程顧問股份有限公司	統元營造工程有限公司	箱涵澆置混凝土搗實不合規範表面蜂窩過多，結構未留設截角。(扣 3 點)【M】(5.01.01)	3
9	臺中市新社區興社街一、二段共同管溝與人行環境改善工程	臺中市新社區公所	元太工程顧問有限公司	江林營造有限公司	(1)排水溝加蓋預留清潔孔未作好防墜錯失，材料堆置未作好安全措施。(2)工作場所邊緣及開口部分未設置符合規定之防墜設施，作業人員未依規定戴用安全帽，且材料等任意堆置於道路旁邊，未妥善保護。(扣 3 點)【M】(5.14.01.01)	3
10	水湳機場區段徵收中央公園滯4乾池環境改善工程	臺中市養護工程處	創邑工程顧問有限公司	名烽景觀營造有限公司	(一)砌塊石邊坡之施作有材料之規格與設計圖說不符情形。(二)透水管之施作草率且與設計圖說不符情形。(扣 3 點)【M】(5.07.01.01)	3
11	臺中市太平區永億段社會住宅新建工程	臺中市政府住宅發展工程處	開務聯合建築師事務所	華盛營建工程股份有限公司	A 棟部分通氣管及透氣管施作不合規範，如水平污水管之通氣管，有一處由污水管側面銜接通氣管，未由水平管正上方銜接，現場有很多污廢水管之水平通氣管銜接位置錯誤。(扣 1 點)【M】(5.07.05.09)	1
12	112 年度臺中市立雙十國民中學整	臺中市立雙十	王新智建築師	博泰事業有限	施工完成之瀝青黏層或透層未確實保護；經施工車輛或機具碾壓，黏層或透層剝落情形相當明顯，	1

	建學校草地運動場計畫—5 人制足球場工程採購案	國民中學	事務所	公司	未符合需求。(鋪面透層未能依規定噴灑量均勻噴灑，瀝青混凝土鋪面前尚能顯見底部碎石級配料層)。(扣 1 點)【M】(5.07.02.99)	
13	臺中市立大雅國民中學 112 年度運動操場及周邊設施整建工程	臺中市立大雅國民中學	楊文慶建築師事務所	國善營造有限公司	瀝青混凝土鋪面完成面顯示粒料較細，請辦理篩分析確定有無符合設計圖規定配比。(2)瀝青混凝土鋪面有數處較低窪，請依規定做平整度試驗檢測排水坡度及排除積水現象。(3)檢查施工照片瀝青混凝土鋪面透層未能依規定噴灑量均勻噴灑，瀝青混凝土鋪面前尚能顯見底部碎石級配料層，無相關施工自主檢查紀錄發現缺失辦理改善。(扣 1 點)【M】(5.07.02.99)	1